


چگونگی حل مشکل ناپایداری سیگنال اکسس پوینت (مدل AP340)

برای حل این مشکل کفایت اینترفیس اکسس پوینت را با آدرس 192.168.0.254 باز نمائید. سپس از طریق منوی Wireless وارد تب Radio شده و کانال فرکانسی اکسس پوینت را از حالت Auto بر روی حالت فیکس قرار دهید (انتخاب کانال دلخواه) و در انتها روی گزینه Save کلیک نمائید. (شکل شماره ۱)

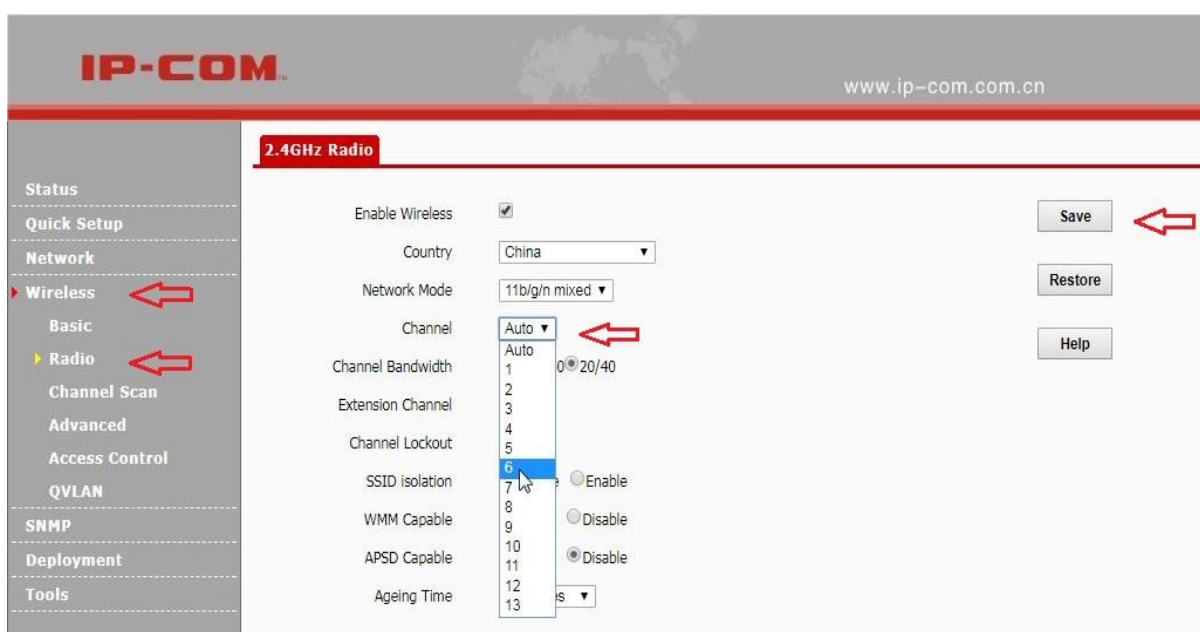

(شکل شماره ۱)

توجه:

فریم ور کلیه اکسس پوینت ها به صورت پیشفرض نسخه (LOW POWER (CE Standard) می باشد، در صورت نیاز به بالا بردن پاور این اکسس پوینت ها و افزایش میزان پوشش دهی آنها، می توانید فریم ور (HIGH POWER (FCC Standard) هر اکسس پوینت را متناسب با مدل آن از وبسایت IP-COM به آدرس www.ip-com.com.cn/en و یا وبسایت وردسان به آدرس www.worldsunco.com دانلود نموده، دستگاه خود را آپگرید و سپس ریست نمائید.